


NOTE TECHNIQUE N. 00153/CU – 10 Oct. 2015

SUJET: FOURS À ENCASTRER: MODIFICATION DES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES DU VENTILATEUR TANGENTIEL DE REFROIDISSEMENT REF. 44005934.




Les connexions électriques au Moteur du Ventilateur Tangentielle Ref. 44005934 ont été modifiés au début de l'année 2015. Les différences entre les deux versions du Ventilateur de Refroidissement dans le sujet, sont décrits ci-dessous. En cas de retrait/remontage/remplacement de ce type de Ventilateur Tangentiel, il est essentiel de respecter les positions ci-dessous indiquées lors de la connexion des câbles d'alimentation du Moteur, car ils sont différente en fonction de la version du Moteur:

Moteur Ventilateur Ref. 44005934 produit jusqu'à la fin de 2014					
Couleur du Stator Laminé:	Couleur du support de l'Enroulement du Stator:				
Peint en Noir	Rouge-Marron				
Position des Fils Électriques:					
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </table>	1		2	3	1 = Rouge 2 = Double Blanc 3 = Vert
1					
2	3				

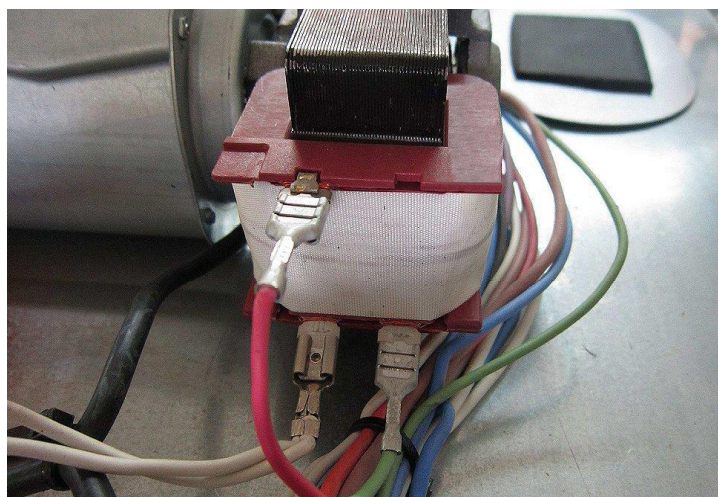

Moteur Ventilateur Ref. 44005934 produit depuis le début de 2015					
Couleur du Stator Laminé:	Couleur du support de l'Enroulement du Stator:				
Métal Naturel	Blanc- Beige				
Position des Fils Électriques:					
<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </table>	1		2	3	1 = Vert 2 = Double Blanc 3 = Rouge
1					
2	3				

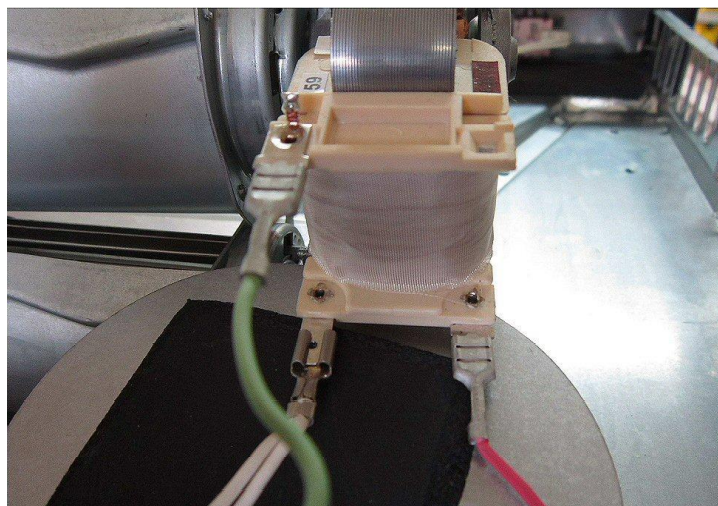

Merci de votre attention.

Qualité de Service
Candy Hoover Service - Italie