

Service Bulletin

Lave-linge Front

- MODELE** : Chassis :Caresma –
Tous les appareils comme AWOE xxxx (Ex : AWOE 9558 – AWOE 9759 – AWOE 9769 etc.....)
- SUJET** : Description des actions à effectuer pour améliorer l'ouverture et la fermeture de la porte de hublot. Ce problème de fermeture peut faire apparaître un défaut de type F13.

1) Si la porte ne se ferme pas correctement :


- La position de la fixation de la porte doit être vérifiée. Si celle-ci est correctement fixée, il faut vérifier le crochet de porte. Si la distance « A » est inférieure à 7,6 mm, il faut changer ce crochet de porte :



- Rep 1310 : Crochet de porte couleur noire : **4801 111 01377**
- Rep 1310 : Crochet de porte couleur blanche : **4801 111 00211**

2) Si la porte ne s'ouvre pas en fin de cycle (6 minutes après fin de cycle ou déconnexion alimentation électrique du lave-linge) :

- La sécurité de porte doit être changée. Le stock de pièce est conforme à ce jour.

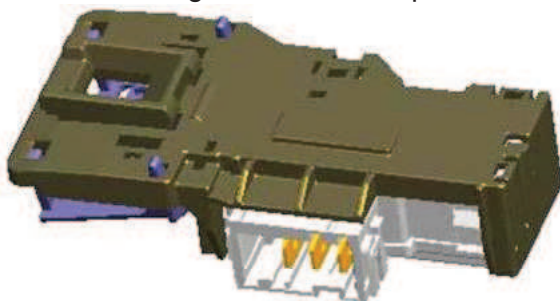

- Rep 6300 : Sécurité de porte : **4801 111 01392**